IPCO

IPCOSAFE



GEBRUIKSAANWIJZING //

TIJDELIJKE BOORGAT AFDICHTING (TBA)

Inhoudsopgave //

VLAKKE DOP 4

HOLLE DOP 5

BOLLE DOP 6

TERUGPLAATSEN PLUG (TBAA003) 9

OPZETSTUK TERUGPLAATSEN 10

TBA OPBOUW NIEUW ZADEL & BG STUK 11

TBA OPBOUW AANVULLING NIEUW ZADEL MET PLUG 12

TBA OPBOUW BOLLE DOP 13


TBA OPBOUW HOLLE DOP 14

TBA OPBOUW VLAKKE DOP 15

TBA ONDERDELENBENAMING 16

SERVICE EN ONDERHOUD 18

Vlakke dop //

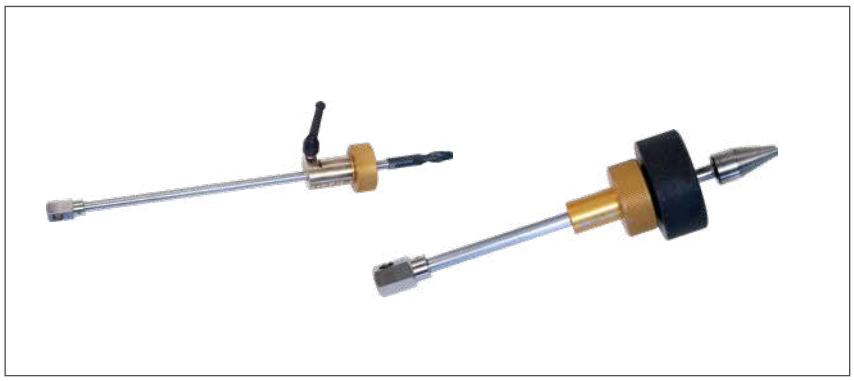

Gereedschap voor verwijderen vlakke dop.




Zorg dat er beweging in de dop zit om deze later los te kunnen draaien.



Pak de adapter met spiraalboor en draai de voeding max 20mm uit. Plaats de adapter op de TBA en schuif de klep open.



Boor een gat in de dop van maximaal 20mm. Haal de spil omhoog, schuif de klep dicht en haal de adapter uit de TBA.

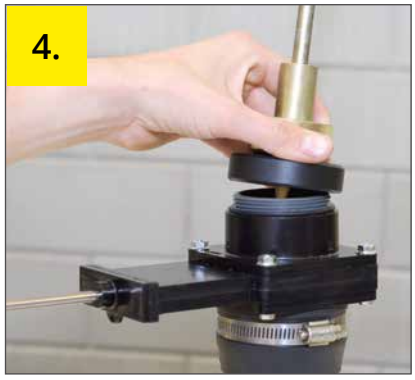


Pak de adapter met de linkse tap. Plaats de adapter op de TBA en schuif de klep open.



Schuif de linkse tap naar beneden tot in het geboorde gat.



Draai linksom de dop los met behulp van een wringijzer. Trek de spil met dop omhoog en schuif de klep dicht.

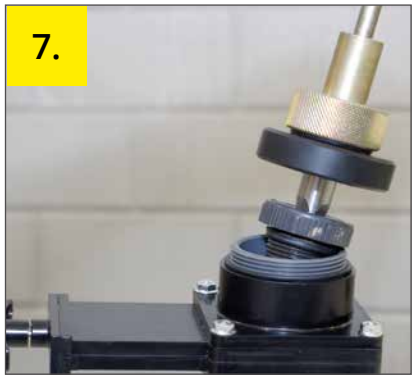

Draai de adapter los en haal deze met dop uit de TBA.

Vanaf nu kun je verder vanaf pagina 7.


Holle dop //




Gereedschap voor verwijderen holle dop.



Zorg dat er beweging in de dop zit om deze later los te kunnen draaien.

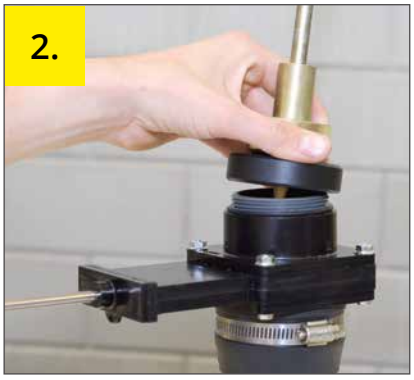


Plaats de adapter met linkse tap op de TBA en schuif de klep open.

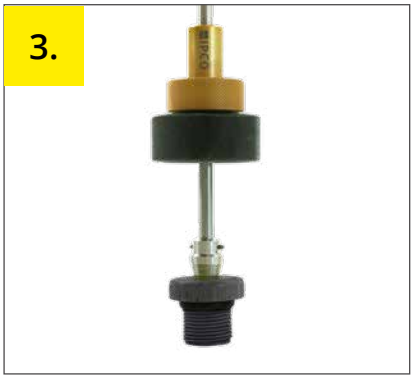

Schuif de linkse tap naar beneden tot in het gat.



Draai linksom de dop los met behulp van een wringijzer.

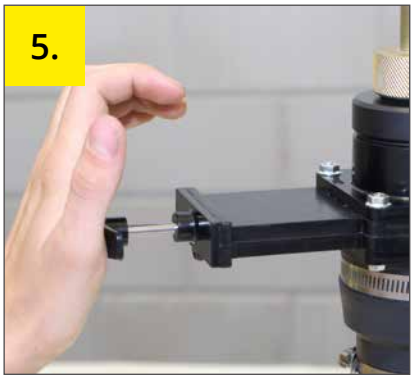

Trek de spil omhoog en schuif de klep dicht.



Draai de adapter los en haal deze met dop uit de TBA.

Vanaf nu kun je verder vanaf pagina 7.

Bolle dop//

1.



Basisset bolle dop is ontwikkeld voor bovenstaande dop.

2.




Verwissel wanneer nodig, de rechte koppeling van de basisset voor een verloop koppeling.

3.



Plaats de klep op de dop en draai de slangklem goed aan.

4.

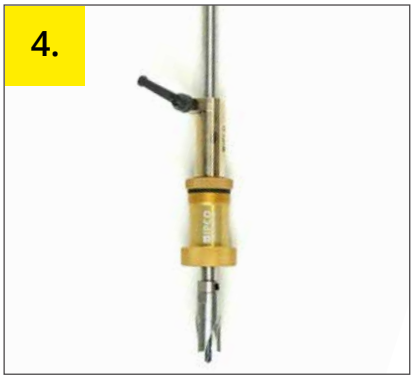

Pak het boortoestel met de PVC-frees inclusief adapter.

5.



Plaats het boortoestel op de klep om de dop te doorboren en open deze.

6.



Doorboor de dop.

7.



Als het gat geboord is, trek de spil **direct omhoog** (i.v.m. spanen).

8.



Schuif de klep dicht en verwijder het boortoestel en eventueel achtergebleven spanen.

Verwijderen // Oude huisaansluiting met TBA plugje

Geschikt voor 22,4mm

9.



Plaats het kijkglas. Open de klep, maak een inschatting van het boorgat en sluit de klep.

10.



Controleer of het gat 22,4 mm is. Is dit niet het geval, boor het gat dan op tot 22,4mm!

11.



Duw het plugje in de buis totdat je bij het gat zit. Draai het plugje met behulp van het handvat in de buis vast.

12.




Controleer op gasuitstroom, trek de spil omhoog en verwijder de algehele opbouw.

13.



Nu zit het plugje in de leiding, deze kan wanneer nodig worden aangedraaid tot het schroefdraad stopt.

14.

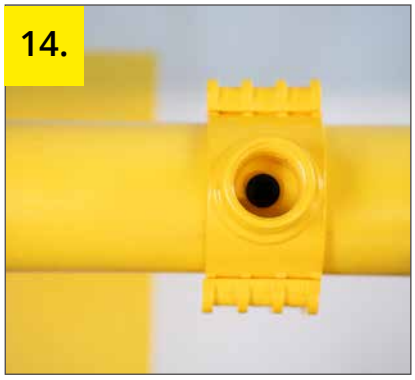

Het nieuwe zadel kan worden geplaatst.

15.



De zadelplug kan worden afgemonteerd.

Saneren// met behulp van de boortap

Geschikt voor 12 t/m 22,4mm

9.



Plaats het kijkglas. Open de klep, maak een inschatting van het boorgat en sluit de klep.

10.



Plaats de boortap inclusief adapter op de klep en open deze.

11.



Gebruik de slangklem schroevendraaier om de boortap vast te draaien.

12.



Controleer op gasuitstroom en verwijder de algehele opbouw.

13.



Zet het nieuwe zadel over de boortap heen.

14.



Monteer een nieuw opzetstuk met de IPCOSAFE adapter.

15.



Trek de boortap omhoog tegen de IPCOSAFE adapter en verwijder het geheel.

Terugplaatsen// zadelplug als het TBA plugje niet werkt

1.



Wanneer het terugplaatsen met het TBA plugje niet lukt, kunnen we de zadelplug terugplaatsen op de oude manier.

2.



Monteer de grote klep (grijs), verwijder het blaasje of rechtse boortap met bovenbouw. Klep laten zitten.

3.



Plaats het expansiedeel in de zadelplug en draai deze stevig aan.

4.



Plaats de plug op de klep, schuif deze open, draai de plug aan en controleer op gasuitstroom.

5.



Verwijder de TBA en draai de plug handvast aan en neem het expansiestuk uit.


6.



Het oude zadel is nu gasloos verwijderd. Het nieuwe zadel is geplaatst én afgeplugd.

Terugplaatsen // opzetstuk als het TBA plugje niet werkt

1.

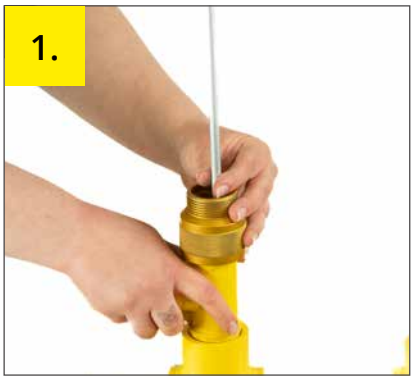

Plaats de IPCOSAFE adapter in het opzetstuk en draai het opzetstuk in het zadel.

2.



Draai het bostophuis op de IPCOSAFE adapter en draai de wartel aan, zodat deze afdicht en de HA-Blaas of boortap nog wel kan bewegen.

3.



Draai de boortap los of laat de HA-Blaas leeglopen en trek omhoog tegen de IPCOSAFE en de HA-Blaas tot bovenin het bostophuis.



4.



Draai de IPCOSAFE adapter los en verwijder het geheel.

Scan de QR-code voor een uitgebreide instructievideo.

TBA Opbouw // Nieuw zadel & BG Stuk

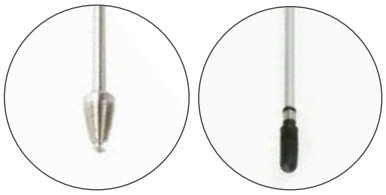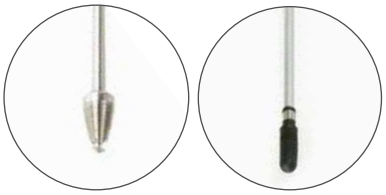STAP 1	STAP 2	STAP 3
3. Plaats nieuw zadel 	6. Verwijder Blaas of Plug 	
2. Verwijder oude zadel 	5. 	8. 
1. 	4. 	7. 



Let op: Lees van onder naar boven.

TBA SET



TBA Opbouw Aanvulling // Nieuw zadel

Als TBA plugje niet werkt

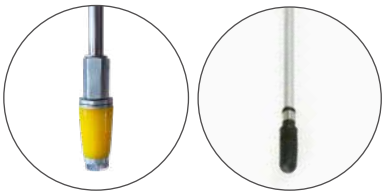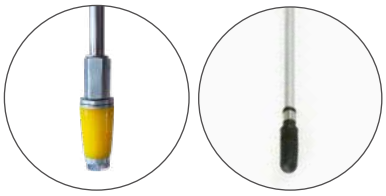STAP 1	STAP 2	STAP 3
3. Plaats nieuw zadel 	7. Verwijder Blaas of Plug 	
2. Verwijder oude zadel 	6. 	9. 
1. 	5. 	8. 
	4. 	


TBASET



Let op: Lees van onder naar boven.

TBA Opbouw // Bolle Dop

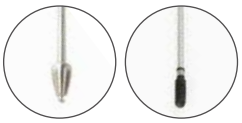

STAP 1	STAP 2	STAP 3	STAP 4
		Optioneel: Bij een scheef gat niet boren! Maar direct de blaas zetten.	17. 
4. 	8. 	12. 	16. 
3. 	7. 	11. 	15. 
2. 	6. 	10. 	14. 
1. 	5. 	9. 	13. 

Let op: Lees van onder naar boven.

TBA SET



TBA Opbouw // Holle Dop



STAP 1	STAP 2	STAP 3	STAP 4
		Optioneel: Bij een scheef gat niet boren! Maar direct de blaas zetten.	16. 
	7. 	11. 	15. 
3. 	6. 	10. 	14. 
2. 	5. 	9. 	13. 
1. 	4. 	8. 	12. 

TBA SET



Let op: Lees van onder naar boven.

TBA Opbouw // Vlakke Dop



STAP 1	STAP 2	STAP 3	STAP 4	STAP 5
			Optioneel: Bij een scheef gat niet boren! Maar direct de blaas zetten.	20. 
4. 		11. 	15. 	19. 
3. 	7. 	10. 	14. 	18. 
2. 	6. 	9. 	13. 	17. 
1. 	5. 	8. 	12. 	16. 

Let op: Lees van onder naar boven.

TBA SET



TBA // Onderdelenbenaming

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



#	ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING
1	05HABLAASALUFRANS	HA blaas
	05PUMPTBA	Pomp, kunststof, voor TBA HA Blaas
2	06TBABOSTOPHUIS1”+KR	Bostophuis uitgeboord met kraan
3	30297027	Verlenging spoelstuk
	30297027SA	Verlenging spoelstuk adapter
	30297027SK	Spoelstuk met kraan
4	30OTBAKLEPGV0011	Klep 2” (Zwart)
	30OTBAKLEPGV0012	Klep 2½” (Grijs)
5	30TBAKIJKGLAS	Kijkglas
	30OTBAKLEPADAPTER2,5	Adapter 2½”
6	30TBABOORTAP	TBA rechtse boortap
7	35RINGSTEEKSLEUTEL	Steeksleutel 10mm
	40WA11207	Dopschroevendraaier 7mm
	30504023	Wringijzer
8	30TBAPVC061047	Fernco verloop (2”)
	30TBAPVC063	Fernco recht (2”)
	30TBAPUKOPPELINGGROOT	TBA PU Koppeling Groot
	30TBAPVC090	Fernco recht (2½")
	30TBAPUKOPPELING	TBA PU Koppeling Klein
9	30502022MKB	Spil 16mm Met Kern Boor (450mm)
	30502022RVS	Spil 16mm (450mm)
	30504019RVS	Spil 10mm (230mm)
	30504020RVS	Spil 10mm (365mm)
10	30502060	IPCOSAFE-adapter 1½” (wit)
	30502060TBA	IPCOSAFE-adapter 1½” TBA (zwart)
11	30504029	Plugspil met kap en Linkse tap L230
12	30910022	Appelboor 22,4mm
	30920124	PVC frees 24mm
	30940212	Spiraalboor 12mm kort
13	04ABGSTOPTBA	PU stop t.b.v. TBA Wavindop
	04ABGSTOPTBA1	PU stop t.b.v. TBA Polsafedop
14	30504026ALU	Plugspilkap
15	30502002L	Auto. Voeding 16mm
	30504025ALU	Auto. Voeding 10mm
16	27INSPECTIELAMPMINI	Atex zaklamp
17	160040060	Klemband 40-60mm
	160050070	Klemband 50-70mm
	160060080	Klemband 60-80mm
	160090110	Klemband 90-110mm
18	30504019TBA	TBA spil 10mm t.b.v. TBAplugje
19	30TBAPLUGJE	TBA IPCOSAFE kunststof plugje

Service // en onderhoud

De producten van IPCO zijn zeer gebruiksvriendelijk en worden geleverd met een duidelijke gebruiksaanwijzing. Mochten er toch vragen of wensen zijn, dan biedt IPCO (eventueel ter plaatse) technische ondersteuning aan.

IPCO adviseert om uw apparatuur jaarlijks te laten controleren om een goede werking te waarborgen. IPCO beschikt over een eigen servicecentrum waar uw toestel wordt gecontroleerd en eventueel gerepareerd, waardoor de kosten relatief laag blijven. Bovendien heeft u uw toestel snel weer terug.

Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegeven informatie correct is, neemt IPCO geen verantwoordelijkheid voor de aanbevolen toepassingen, resultaten, verwondingen en schade, welke mogen voortvloeien uit het gebruik van haar producten. IPCO adviseert de gebruikers zich ervan te overtuigen dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden ingezet.

Notities

IPCOTBA-102026NL

IPCO B.V.
Spinel 400
3316 LG Dordrecht

T. 078 652 18 88
E. info@ipco.nl
W. www.IPCO.nl